


# **PIŠTOĽ STRIEKACIA 48021**

Starostlivo si preštudujte návod, základné bezpečnostné predpisy by mali byť vždy dodržané z dôvodu prevencie poškodenia nástroja a zranenia obsluhujúceho. Ponechajte si manuál ako možnosť neskoršieho nahliadnutia. Dbajte na pokyny týkajúcich sa technických špecifikácií.

## **Dôležité bezpečnostné inštrukcie**

1. Toxické výparы vznikajúce pri striekaní daného materiálu, môžu tvoriť intoxikácie a vážne poškodzovať zdravie. Vždy nosť ochranné okuliare, rukavice a používajte respirátor ako ochranu pred toxicími výparmi. Zabraňte styku farby s pokožkou a očami (obr.4)
2. Nikdy nepoužívajte kyslík alebo iné plynové fľaše ako zdroj tlaku z dôvodu možného vzniku explózie a následných úrazov. ( obr.3)
3. Farba a riedidlo môžu byť vysoko horľavé. Pracujte s nimi preto v dobre vetrateľnej miestnosti a vyhnete sa ich vznieleniu (nepoužívajte v blízkosti otvorený oheň, nefajčte a pod.). obr.2
4. Pred vykonávanou údržbou a v dobe nepoužívania výrobku odpojte výrobok od tlakovej hadice.
5. Používajte čistý, suchý a regulovateľný stlačený vzduch v rozmedzí od 2,5-3,5bar. Nikdy neprekračujte maximálny tlak 6bar. obr.1
6. Používajte iba komponenty doporučené výrobcom.
7. Pred použitím sa uistite, či všetky skrutky a nádobka sú riadne utiahnuté, aby nedošlo k vytečeniu farby.
8. Pred použitím zkontrolujte spúšť a trysky z dôvodu správneho fungovania výrobku.
9. Nikdy na čisteniu nepoužívajte roztoky halogenozovaných uhľovodíkov (napr.trichloretan,metylenchlorid) ani kyseliny, či liehy, ktoré môžu chemicky reagovať s hliníkovými a zinkovanými časťami.
10. Nikdy neupravujte nástroj pre iné použitie.

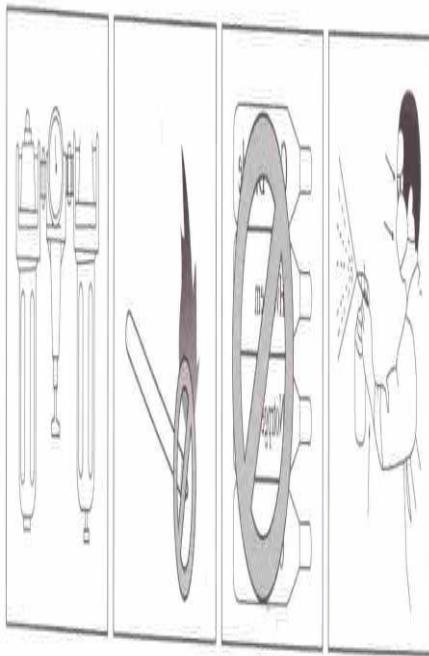

**Návod na použitie** Tento nástroj sa používa s čistým, suchým a stlačeným vzduchem za regulovateľného tlaku 2,5-3,5 bar.,max. 6bar.

Stlačený vzduch obsahuje vlhkosť a dalšie prímesi, ktoré môžu zpôsobovať koróziu na vnútorných častiach nástroja. Filter odstráni väčšinu týchto vplyvov a predlží životnosť nástroja. Použite filter a tlakový regulátor.

**Varovanie:** tlak vzduchu by mal byť medzi 2,5-3,5 bar. Príliš nízky či vysoký vzduchový tlak poškodí nástroj a ovplyvňuje efekt nástreku farby.


## Príprava k práci:

1. Zkontrolujte a nahradte prípadné vadné alebo opotrebované časti nástroja
2. Uistite sa, že spúšť a tryska dobre pracujú
3. Našrubujte nádobku na farbu a pripojte pištol k tlakovému vzduchu.
4. Požadovaný vzduchový tlak by mal byť nastavený dľa viskozity a vlastností farby. Doporučený vzduchový tlak by mal byť medzi 3-5 bar.
5. Nalejte farbu do nádoby

## Zaobchádzanie s pištolou

Správnym zaobchádzaním s pištolou docielite požadované pokrytie farbou, držte pištol ako na zobrazenej schéme

1. Nasmerujte pištol kolmo k striekacej ploche, potom pohybujte pištolou parallelne niekoľkokrát za sebou ako na schéme.
2. Napájanie by malo byť začaté pred uvedením spúšte do prevádzky a odpojené pred ukončením napájania, zkontrolujte pištol a materiál.
3. Nastavte vzdialenosť: udržujte vzdialenosť asi 15 – 20cm medzi pištolou a striekanou plochou, podľa rozprášovania tlačte ako na obr. 5.

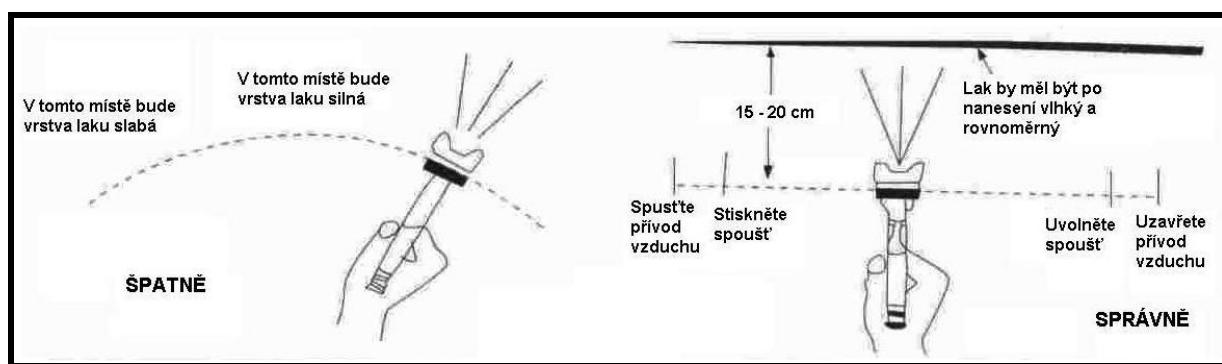

Aby ste sa vyhli nežiadúcej silnej vrstve farby a dosiahli požadovaného vzhľadu, použite nízky tlak.

## Nastavenie


Požadovaný tvar rozprášovania, množstvo farby a správne rozprášovanie docielite regulovacími prvkami na nastavenie.

## Údržba

- Nalejte zbytkovú farbu do inej nádoby a vyčistite farbu z nádobky pištole. Nalejte malé množstvo čistiaceho prostriedku do nádobky na vyčistenie priechodu z nádobky do pištole. Nedôsledné vyčistenie zpôsobí následné upchatie trysky a chyby v nástreku. Riadne vyčistite všetky komponenty po použití.
- Vyčistite ďalšiu časť pomocou priloženého kartáča napusteného čistiacim prostriedkom.
- Pred opakovanou montážou všetko riadne vyčistite.  
Po odstranení farby odstraňte zo striekacej pistole aj čistiaci prostriedok. Ochránite tak dosedacie plochy trysky.

## Varovanie

- Nikdy nestriekajte pomocou pištole potraviny alebo chemikálie
- Pripojte hadicu s tekutinou alebo nádobku k maznici poriadne
- Nikdy nepoužívajte drôt, ihlice, alebo iné ostré predmety k vyčisteniu upchanej trysky, došlo by k jej poškodeniu.
- Nikdy neponárajte celú pištolu do riedidla, došlo by k poškodeniu jej časti.

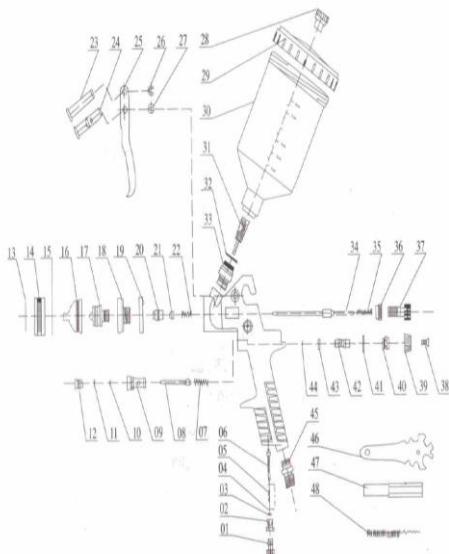

č.	popis	č.	popis	č.	Popis
1	šruba nastavenia vzduchu	17	tryska pre farbu	33	Závit
2	pojistná matica	18	závit trysky	34	ihla
3	o-krúžok	19	Podložka	35	pružina
4	podložka	20	Šruba	36	Závit
5	pružina ventilu	21	ihla trysky farby	37	regulační šruba
6	ihla ventilu	22	uzáver toku	38	Šruba
7	pružina spúšte	23	čap spúšte	39	Regulačné kolečko
8	ihla ventilu	24	čap spúšte	40	Závit
9	telo ventilu spúště	25	spúšť	41	Podložka
10	o-krúžok	26	poistka	42	Ventil
11	pružná podložka	27	poistka	43	o-krúžok
12	nastaviteľná šruba spúšte	28	vzdušník viečka	44	Poistka

13	Ústie	29	viečko	45	šroubení vzduchu
14	Matice	30	nádoba na farbu	46	Kľúč
15	podložka	31	sitko	47	Šrubovák
16	Rozprašovač	32	podložka	48	Kartáčik